

Riool_ID: 12019**Maasdriel**
Kerkdriel
Paterstraat
2016-03-09Knoop 1:
KE0425Knoop 2:
KE0409ANaam riolering:
Tekeningnummer:
Reinigen: Ja
Verharding wegdek: Onverhard
Videopakketreferentie: 12019_0.mpg

2.00 m

(1.82 NAP)

Beton Cirkelvormig 400 x 400
Mof/spie
Riool_ID: 12019

(1.73 NAP)

Verwachte inspectielengte: 47.40
Inspectielengte: 47.40**ALGEMENE GEGEVENS**Besteksnummer:
Code insp. / bedrijf
Beherende instantie
Methode van inspectie
Commentaar
Rapport:Gemeente Maasdriel
Rijdende camera (Doel inspectie: Routine inspectie toestand)
DEN12-000035**Riool_ID: 12019**
Paterstraat
KE0425 - KE0409A**DETAIL GEGEVENS**

Begin	Uit Eind	Co- de	Omschrijving	Klas- se	Klok	Voeg	Video Videoteller	Foto
0.00	->	BCD	Beginknooppunt Rioolput Opmerking: KE0425				12019_0 00:00:11	
1.40	->	BDA	Algemene foto				12019_0 00:00:19 030946312	
1.40	-> 2.40	BAF	Schade aan het oppervlak Afbrokkelen / zichtbare (kiezel)toeslagstof C=Biochemisch boven waterpeil	2	10-2		12019_0 00:00:27 030946412	
2.10	->	BAJ	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing 5=Geconstateerd	5		A	12019_0 00:00:48 030946512	
2.10	->	BBF	Infiltratie Doorzweten Opmerking: A=Via voegen tussen buizen	2	7	A	12019_0 00:01:04 030946612	
4.10	->	BAJ	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing 5=Geconstateerd	5		A	12019_0 00:01:43 030946712	
4.10	-> 10.90	BDD	Waterpeil 10% < h <= 25%	2			12019_0 00:01:50	
6.10	->	BAJ	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing 5=Geconstateerd	5		A	12019_0 00:02:07 030946812	
8.10	->	BAJ	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing 5=Geconstateerd	5		A	12019_0 00:02:28 030946912	
10.10	->	BAJ	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing 5=Geconstateerd	5		A	12019_0 00:02:58 030947012	
10.50	->	BCA	Aansluiting A~Prefab aansluiting A=Open aansluiting		12		12019_0 00:03:07	

Begin	Uit Eind	Co- Omschrijving de	Klas- se	Klok	Voeg	Video Videoteller	Foto
10.50	->	BBF Infiltratie Doorzweten Opmerking: C=Via aansluiting (inlaten)	2	12		12019_0 00:03:13	30947112
16.50	->	BCA Aansluiting A~Prefab aansluiting A=Open aansluiting		12		12019_0 00:04:48	
16.50	->	BBF Infiltratie Druppelend Opmerking: C=Via aansluiting (inlaten)	3	12		12019_0 00:04:55	30947212
20.20	->	BDA Algemene foto				12019_0 00:05:50	30947312
20.50	->	BCA Aansluiting A~Prefab aansluiting A=Open aansluiting		12		12019_0 00:05:58	
20.60	->	BBF Infiltratie Doorzweten Opmerking: C=Via aansluiting (inlaten)	2	12		12019_0 00:06:05	30947412
24.20	->	BAJ Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing 5=Geconstateerd	5		A	12019_0 00:07:10	30947512
24.80	-> 33.30	BDD Waterpeil 10% < h <= 25%	2			12019_0 00:07:18	
26.20	->	BAJ Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing 5=Geconstateerd	5		A	12019_0 00:07:40	30947612
26.60	->	BCA Aansluiting A~Prefab aansluiting A=Open aansluiting		12		12019_0 00:07:49	
28.20	->	BAJ Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing 5=Geconstateerd	5		A	12019_0 00:08:13	30947712
30.30	->	BAJ Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing 5=Geconstateerd	5		A	12019_0 00:08:43	30947812
30.30	->	BBF Infiltratie Doorzweten Opmerking: A=Via voegen tussen buizen	2	12-5	A	12019_0 00:08:47	30947912
32.70	->	BCA Aansluiting A~Prefab aansluiting A=Open aansluiting		12		12019_0 00:09:46	
32.70	->	BBF Infiltratie Doorzweten Opmerking: C=Via aansluiting (inlaten)	2	12		12019_0 00:09:50	30948012
32.70	->	BAH Defectieve aansluiting Aansluitende buis verstopt Opmerking: C= 25% < doorsnede <=50%	5	12		12019_0 00:09:52	
34.30	->	BAJ Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing 5=Geconstateerd	5		A	12019_0 00:10:26	30948112
34.70	->	BCA Aansluiting A~Prefab aansluiting A=Open aansluiting		12		12019_0 00:10:42	
40.40	->	BAJ Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing 5=Geconstateerd	5		A	12019_0 00:12:20	30948212
40.60	->	BDA Algemene foto				12019_0 00:12:29	30948312
42.40	->	BAJ Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing 5=Geconstateerd	5		A	12019_0 00:12:50	30948412

Begin	Uit Eind	Co- omschrijving de	Klas- se	Klok	Voeg	Video Videoteller	Foto
42.70	->	BCA Aansluiting A~Prefab aansluiting A=Open aansluiting		12		12019_0 00:13:00	
42.70	->	BBF Infiltratie Doorzweten Opmerking: C=Via aansluiting (inlaten)	2	12		12019_0 00:13:16	30948512
44.40	->	BAJ Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing 5=Geconstateerd	5		A	12019_0 00:14:10	30948612
44.80	->	BCA Aansluiting A~Prefab aansluiting A=Open aansluiting		12		12019_0 00:14:24	
44.80	->	BBF Infiltratie Doorzweten Opmerking: C=Via aansluiting (inlaten)	2	12		12019_0 00:14:28	30948712
46.40	-> 47.40	BDD Waterpeil 10% < h <= 25%	2			12019_0 00:15:05	
46.40	->	BAJ Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing 5=Geconstateerd	5		A	12019_0 00:15:10	30948812
46.50	->	BDA Algemene foto				12019_0 00:15:14	30948912
47.40	->	BCE Eindknoop Rioolput Opmerking: KE0409A				12019_0 00:15:40	30949012

FOTO'S

Begin	Uit Eind	Foto Omschrijving	Video	Videoteller
1.40	->	030946312 Algemene foto	12019_0	00:00:19
1.40	->	030946412 Schade aan het oppervlak Afbrokkelen / zichtbare (kiezel)toeslagstof	12019_0	00:00:27
2.10	->	030946512 Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing	12019_0	00:00:48
2.10	->	030946612 Infiltratie Doorzweten	12019_0	00:01:04
4.10	->	030946712 Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing	12019_0	00:01:43
6.10	->	030946812 Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing	12019_0	00:02:07
8.10	->	030946912 Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing	12019_0	00:02:28
10.10	->	030947012 Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing	12019_0	00:02:58
10.50	->	030947112 Infiltratie Doorzweten	12019_0	00:03:13
16.50	->	030947212 Infiltratie Druppelend	12019_0	00:04:55

Begin	Uit Eind	Foto Omschrijving	Video	Videoteller
20.20	->	030947312 Algemene foto	12019_0	00:05:50
20.60	->	030947412 Infiltratie Doorzwenen	12019_0	00:06:05
24.20	->	030947512 Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing	12019_0	00:07:10
26.20	->	030947612 Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing	12019_0	00:07:40
28.20	->	030947712 Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing	12019_0	00:08:13
30.30	->	030947812 Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing	12019_0	00:08:43
30.30	->	030947912 Infiltratie Doorzwenen	12019_0	00:08:47
32.70	->	030948012 Infiltratie Doorzwenen	12019_0	00:09:50
34.30	->	030948112 Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing	12019_0	00:10:26
40.40	->	030948212 Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing	12019_0	00:12:20
40.60	->	030948312 Algemene foto	12019_0	00:12:29
42.40	->	030948412 Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing	12019_0	00:12:50
42.70	->	030948512 Infiltratie Doorzwenen	12019_0	00:13:16
44.40	->	030948612 Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing	12019_0	00:14:10
44.80	->	030948712 Infiltratie Doorzwenen	12019_0	00:14:28
46.40	->	030948812 Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing	12019_0	00:15:10
46.50	->	030948912 Algemene foto	12019_0	00:15:14
47.40	->	030949012 Eindknoop Rioolput KE0409A	12019_0	00:15:40

INLATEN

Begin	Uit Eind	Type inlaat Omschrijving	Klok	Video	Videoteller
-------	----------	-----------------------------	------	-------	-------------

Begin	Uit Eind	Type inlaat Omschrijving	Klok	Video	Videoteller
10.50	->	Prefab aansluiting Open aansluiting	12	12019_0	00:03:07
16.50	->	Prefab aansluiting Open aansluiting	12	12019_0	00:04:48
20.50	->	Prefab aansluiting Open aansluiting	12	12019_0	00:05:58
26.60	->	Prefab aansluiting Open aansluiting	12	12019_0	00:07:49
32.70	->	Prefab aansluiting Open aansluiting	12	12019_0	00:09:46
34.70	->	Prefab aansluiting Open aansluiting	12	12019_0	00:10:42
42.70	->	Prefab aansluiting Open aansluiting	12	12019_0	00:13:00
44.80	->	Prefab aansluiting Open aansluiting	12	12019_0	00:14:24



1.40 m1 Foto 030946312: Algemene foto



1.40 m1 Foto 030946412: Schade aan het oppervlak
Afbrokkelen / zichtbare (kiezel)toeslagstof



2.10 m1 Foto 030946512: Verplaatste verbinding
Hoekverdraaiing



2.10 m1 Foto 030946612: Infiltratie
Doorzweten



4.10 m1 Foto 030946712: Verplaatste verbinding
Hoekverdraaiing



6.10 m1 Foto 030946812: Verplaatste verbinding
Hoekverdraaiing



8.10 m1 Foto 030946912: Verplaatste verbinding
Hoekverdraaiing



10.10 m1 Foto 030947012: Verplaatste verbinding
Hoekverdraaiing



10.50 m1 Foto 030947112: Infiltratie
Doorzweten



16.50 m1 Foto 030947212: Infiltratie
Druppelend



20.20 m1 Foto 030947312: Algemene foto



20.60 m1 Foto 030947412: Infiltratie
Doorzweten



24.20 m1 Foto 030947512: Verplaatste verbinding
Hoekverdraaiing



26.20 m1 Foto 030947612: Verplaatste verbinding
Hoekverdraaiing



28.20 m1 Foto 030947712: Verplaatste verbinding
Hoekverdraaiing



30.30 m1 Foto 030947812: Verplaatste verbinding
Hoekverdraaiing



30.30 m1 Foto 030947912: Infiltratie
Doorzweten



32.70 m1 Foto 030948012: Infiltratie
Doorzweten



34.30 m1 Foto 030948112: Verplaatste verbinding
Hoekverdraaiing



40.40 m1 Foto 030948212: Verplaatste verbinding
Hoekverdraaiing



40.60 m1 Foto 030948312: Algemene foto



42.40 m1 Foto 030948412: Verplaatste verbinding
Hoekverdraaiing



42.70 m1 Foto 030948512: Infiltratie
Doorzweten



44.40 m1 Foto 030948612: Verplaatste verbinding
Hoekverdraaiing



44.80 m1 Foto 030948712: Infiltratie Doorzweten



46.40 m1 Foto 030948812: Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing



46.50 m1 Foto 030948912: Algemene foto




47.40 m1 Foto 030949012: Eindknoop
Rioolput
KE0409A

Grafische rapportage lengteprofiel

Geregistreerd lengteprofiel t.o.v. de rechte lijn verbinding

Opdracht	:		RIOOL_ID	:	12019
Beh. instantie	:		Datum	:	09-03-2016
Plaats	:	Maasdriel	Beginput	:	KE0425
Wijk/kern	:	Kerkdriel	Eindput	:	KE0409A
Straat	:	Paterstraat	Lengte leiding	:	47.4 m
Soort inspectie	:	Rijdende camera	Buismateriaal	:	Beton
Inspecteur	:	Van der Velden	Buisprofiel	:	Cirkelvormig
Reiniging	:	Ja	Hoogte	:	400 mm
			Breedte	:	400 mm
Bestandsnaam	:	DEN12-000035.RIB			
Commentaar	:				
	:				
Meting t.o.v.	:	NAP-waarden BOB-putten			
NAP beginput	:	1.82 m			
NAP eindput	:	1.73 m			

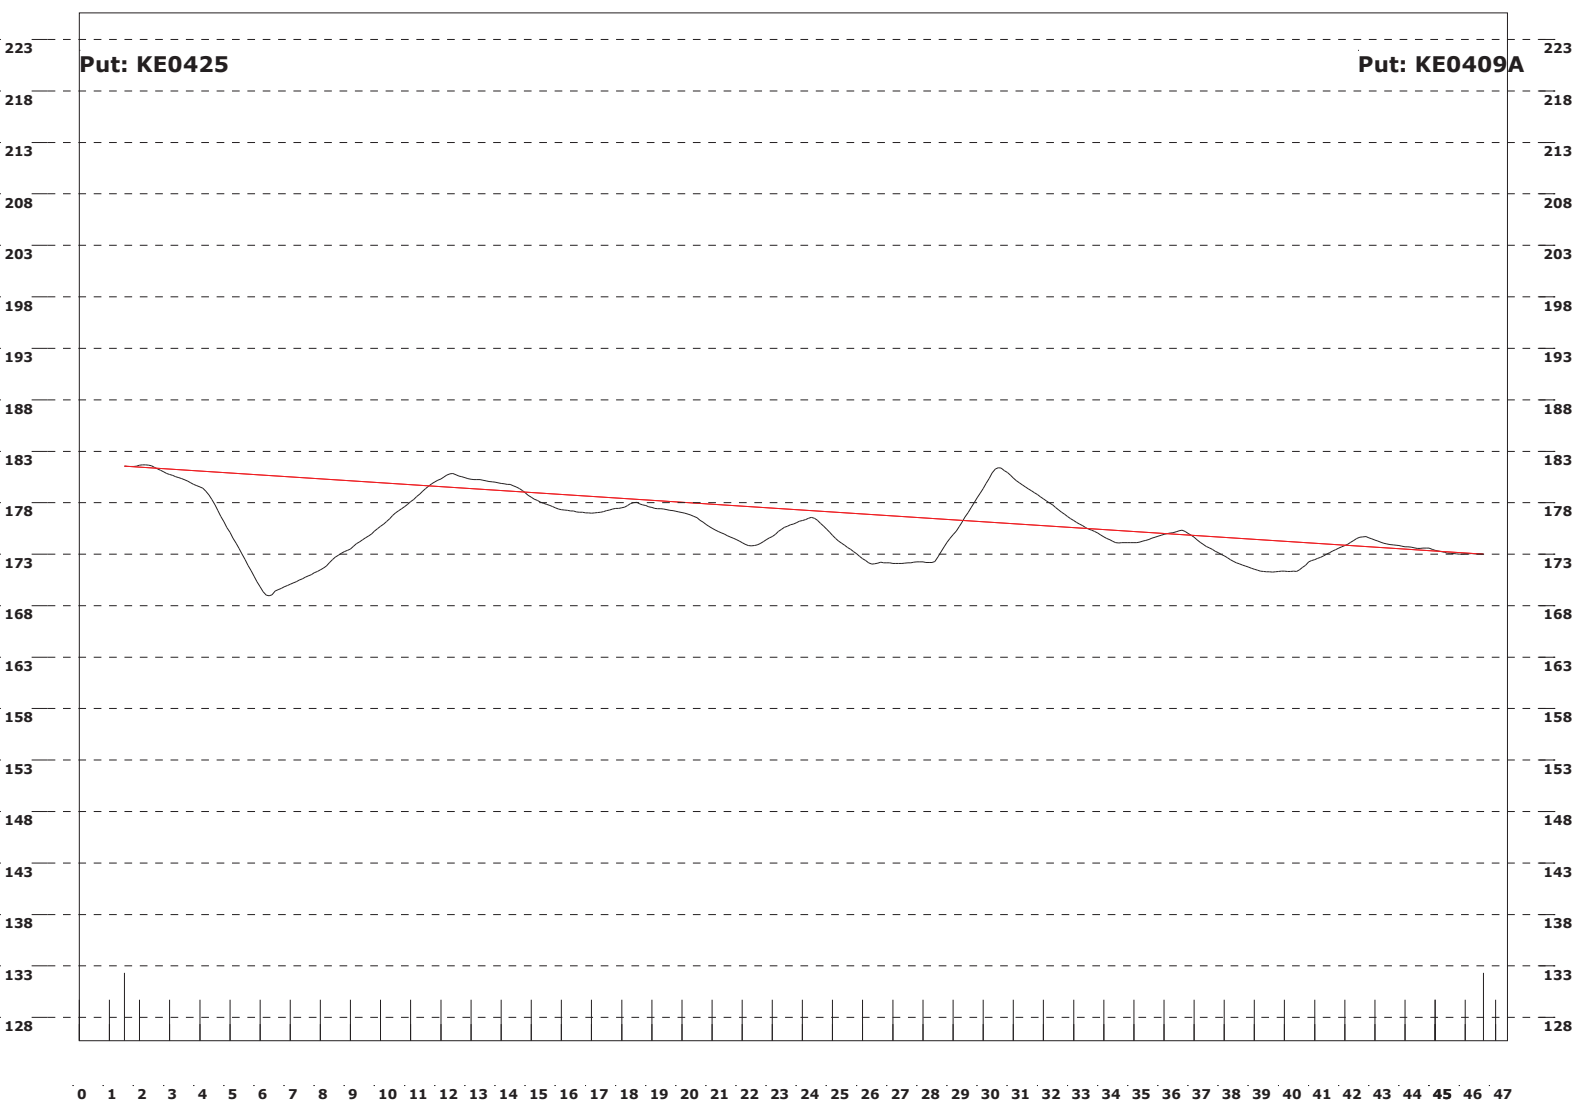

Vertikale schaal in cm Horizontale schaal in m
 Op 30.60 m, een afwijking van 0.0537+ m boven de ideale lijn
 Op 6.30 m, een afwijking van 0.1166-/- m onder de ideale lijn

Berging (Hoogste top: 1.82)
Rond 400 mm Inhoud leiding: 5.65 m³
Bergingsverlies: .38 m³ (= 6.74 %)